

交通安全の観点による対策箇所一覧表

【大町東小学校】

※網掛けは対策済箇所

番号	点検時期	路線名	地区	箇所名・住所	通学路の危険な状況・内容	対策の検討	実施主体	対策の実施	備考
東-1	H26.11	(市)松崎4号線(新引沢)	松崎	(市)松崎館ノ内1号線と松崎4号線交差点	・ガードパイプ下部の隙間が40cmあり、新引沢へ落ちる危険性がある。	①ビームパイプ等の設置	①建設課	①対策済 H27	①安全性の高い転落防止柵(縦格子)
東-2	H26.11	(市)青島13号線(農具川)	山下	(市)青島13号線山下橋	・ガードレールと地面の間に30cmの隙間があり危険。欄干四隅の隙間が60cm以上あり危険。	①ビームパイプ等の設置	①建設課	①対策済 H27	
東-3	H26.11 H28.11 R2.2	(県)大町明科線	閩田	県道明科線閩田バス付近(社駐在所前)	・冬期は路面凍結により、車両が滑り激突する危険がある。(H26.11) ・交通量が多く横断の際に危険。押しボタン式の信号を設置してほしい。(H28.11)	①ガードレールの設置 ②押しボタン式信号設置検討 ③スクールバス乗降場所変更検討 ④横断旗の更新	①大町建設事務所 ②公安委員会 ③教育委員会 ④市民課(交通担当)	①検討済 ②検討済 ③検討中 ④対策済 H28	①②設置基準に合わないため設置不可。③の対策検討状況により対策内容は再検討 ③県道上の停車は他の通行車の妨げとなるため困難。
東-4	H26.11	(市)神明宮線(宮本バス停)	宮本	(県)大平大峰沓掛線旧道部分	・宮本橋方面から、信号交差点をショートカットする車両が多く、待合所から乗車場所までの間が市道を横断するため危険。	①通行規制(一通、一停) ②外側線等による道路標示 ③歩道隅切り(縁石修繕)	①公安委員会 ②建設課 ③大町建設事務所	①対策不要 ②車両通行止め実施R1 ③対策不要	①車両通行止め設置により対策不要 ②ガードポスト・注意看板設置 ③車両通行止め設置により対策不要
東-5	H26.11 H28.2	(市)松崎10号線	松崎	農具川橋南交差点	・松崎23号線から農協へ渡る交差点に横断歩道を設置してほしい。(H26.11) ・「通学路注意」のような注意喚起のための施設を設置してほしい。(H28.2)	①安全指導の徹底(H26.11) ②注意喚起看板等(H28.2)	①教育委員会、市民課(交通担当) ②市民課(交通担当)	①対策済 H27 ②検討済 H30	①溜り場のスペースがなく横断歩道を設置できないため、直近の大町警察署前信号交差点の横断歩道を利用するよう指導。 ②見通し確保のためには設置不可
東-6	H26.11 H28.2 H28.11 H30.2	(市)才の神4号線	神栄町	(市)曾山観音橋線交差点南五日町堰沿線	・水路(五日町堰(幅70cm))沿いに転落防止柵を設置してほしい。	①転落防止柵や蓋の設置検討	①建設課	①対策済 H30	①水路転落防止柵設置
東-7	H28.11	(市)松崎8号線	松崎	横堰	・用水路に転落防止柵又は蓋を設置してほしい。	①転落防止柵や蓋の設置検討	①建設課	①対策済 H28	①縞鋼蓋板設置
東-8	H28.11	(市)山下館ノ内2号線	館ノ内	社団地東側の太陽光発電施設	・「立ち入り禁止」等の看板を設置してほしい。	①開発事業者への設置依頼	①建設課	①立入禁止看板対策済 H29(開発事業者による)	①開発事業者へ依頼
東-9	H28.11	(市)木舟青島線	山下	ガソリンスタンド北側市道	・坂道でスピードを出して通行する車両がいるので、「通学路注意」のような注意喚起のための施設を設置してほしい。	①注意喚起看板等	②市民課(交通担当)	①対策済	①桃太郎旗の設置(増設)
東-10	H28.11	(市)常光寺山の寺線と神明宮線との交差点	宮本	仁科神明宮入り口前交差点	・県外車が多く、一時停止しない車両がいて危険。一時停止を分かりやすくしてほしい。	①法定外停止線の補修 ②交差点注意喚起用点滅器の設置	①②建設課	①法定外停止線 対策済 H29 ②注意喚起点滅器 対策済 H29	
東-11	H28.2 R2.2	(市)神栄町三日町線	神栄町ほか	(市)白塩山田線との交差点から(県)大町麻績インター千曲線との交差点まで	・除雪により道幅が狭くなるとともに、大型車等の通行量が多く風圧で転倒する危険がある。	①ドットラインの設置検討 ②注意喚起看板等 ③ガードポストの延長を検討	①建設課 ②市民課(交通担当) ③建設課	①一部対策済 H28 ②検討済 R1 ③一部対策済 R2	①ドットライン設置(H28) ②看板設置により視認性の低下により設置は困難。
東-12	H28.2	(市)神栄町松崎線	松崎	(市)松崎15号線交差点	・交差点の見通しが悪いのでカーブミラーを大きなものにしてほしい。	①ミラー角度及び高さ調整(視認改善)	①建設課	①対策済 H28	①カーブミラー更新
東-13	H30.2	(市)館ノ内3号線、同12号線	館ノ内		・住宅街から出るT字路となっており、ブロック塀で歩行者も運転者もお互いに見えにくく、出会い頭の事故が懸念される。カーブミラーを設置してほしい。	①カーブミラーの設置 ②安全指導の徹底、安全運転の呼び掛け	①建設課 ②教育委員会、市民課(交通担当)	①一時停止指導線の設置H28 ②対策済 H30	①経過観察 ②学校での指導及び自治会への呼び掛け

番号	点検時期	路線名	地区	箇所名・住所	通学路の危険な状況・内容	対策の検討	実施主体	対策の実施	備考
東-14	H30.2	(市)常光寺山の寺線	山下	山下集落センター付近の道路	・スピードを出して運転している車が多く、通学中の児童の安全が心配。通学路・スピード抑制の表示(看板)の設置を要望したい。	①スピード抑制表示(看板)の設置	①市民課(交通担当)	①対策済 R1	①桃太郎旗の設置(増設)
東-15	H30.2	(市)東町線、仁科町旭町線、八日町五日町線	五日町	五日町公民館前の踏切周辺	五日町通りは除雪が遅く、電柱際に集められた雪を避けて狭くなった道路を登下校するので、交通事故が心配。通学路の除雪を早めにしてほしい。	①除雪時間の調整	①建設課	①除雪の継続	①通学時間前の除雪を実施中、降雪状況により排雪
東-16	H30.11	(県)大町麻績インター千曲線	神栄町	ペッピーキッズクラブ前石材置き場	石材が置かれているが、通学路で児童が自由に入り込める状態。地震等での倒壊が心配される。	①所有者への対策依頼 ②所有者への対策依頼	①大町建設事務所 ②教育委員会	①設置者への対策依頼 ②教育委員会	①H30依頼済。(道路上に資材を置いているわけではないため、これ以上道路管理者として整理や撤去を強制するのは困難) ②所有者へ対策依頼
東-17	H30.11	国道147号線(側道)	旭町	田中板金工業前	鉄骨の長い材などが壁に立て掛けてあり、道路に倒れてきそうで危険を感じる。	①設置者への対策依頼	①大町建設事務所	①設置者への対策依頼	①道路敷からの撤去を依頼していく。
東-18	H30.11	(市)神栄町松崎線	松崎	薬師寺前道路の用水路	水量が多く水路の幅も広い。 (蓋、あるいはフェンスの設置をお願いしたい)	①蓋、フェンスの設置	①建設課	①検討中	①代替案として注意看板を設置予定
東-19	H30.11 R2.2	国道147号線	旭町	ヤマダ電機道向かい民家ブロック塀	ブロック塀が傾き、倒壊が心配	①所有者へ点検等を依頼する	①教育委員会、建設課 ②大町建設事務所	①所有者への点検依頼 ②点検に関する相談対応等	①道路敷からの撤去を依頼していく。
東-20	H30.11	(市)神栄町旭町線	旭町	旭町、大町警察署道路向かいの民家	樹木が道路に張り出しており、通行時の危険がある	①所有者へ伐採等の対策を依頼	①建設課	①庭木の枝の剪定要請	道路管理者及び教育委員会が連携を図り要請依頼。
東-21	R2.2	(市)神明原閨田線	閨田	社公民館から県道大町明科線の急坂	急坂で視界が悪く、公民館出入りの車両の通行が多い。冬期は凍結の危険もあり。	①公民館へ注意喚起を依頼 ②塩カルの散布	①教育委員会 ②建設課	①対応済 ②対策済	②路面状況に応じて散布を実施する。
東-22	R2.2	国道147号線	旭町	日産自動車南側交差点歩道橋	・南側階段の熱戦が故障している。 ・冬期、歩道橋を降りたところに除雪した雪が山積みになり、子どもたちが見えなくなる。	①階段熱戦の修繕 ②除雪の工夫	①②大町建設事務所	①現状を確認し、必要であれば修繕を検討します。 ②除雪業者に指導します。	

番号	点検時期	路線名	地区	箇所名・住所	通学路の危険な状況・内容	対策の検討	実施主体	対策の実施	備考
西-1	H26.11 H28.11	(市)六日町野口線と高根北原線	北原町	旧北原町公民館交差点から栗林豆腐店まで	・カーブにより見通しが悪いうえ、幅員が狭く、水路を跨いで車を避けている状況で危険。(H26.11) ・旧北原町公民館交差点では、一時停止をしない車が多いため危険。(H26.11) ・表示が摩耗し不鮮明。(H28.11)	①水路に蓋を設置(地権者の合意形成) ②グリーンベルト ③パトロール、取締りの強化 ④路面標示の補修	①建設課 ②建設課 ③公安委員会 ④建設課	①一部対策済 R1 ②対策済 H26 ③対策済 H27 ④対策済 H29	①一部視距改良工事実施 ③一時停止取締の適宜実施
西-2	H26.11	(市)高根2号線	高根町	(市)高根2号線と3号線T字交差点付近	・交差点と20m北側のクランク部の見通しが悪く危険。	①T字交差点の停止誘導線 ②クランク部カーブミラー設置	①建設課 ②建設課	①対策済 H27 ②対策済 H27	
西-3	H26.11	(市)高根4号線と(県)有明大町線	桜田町	(市)高根4号線と(県)有明大町線交差点	・車両が市道から県道に入る交差点内の見通しが悪く危険。 ・県道には横断歩道があるが夜暗く危険。	①郵便ポストの移設 ②消防ホース格納箱移設 ③横断歩道・停止線の補修 ④道路照明の設置 ⑤歩道内へのグリーンベルトの設置検討	①建設課 ②建設課 ③公安委員会 ④大町建設事務所 ⑤大町建設事務所	①対策済 H26 ②対策済 H26 ③対策済 H27 ④検討済 ⑤検討済 H30	①視距改良整備 ②視距改良整備 ④単路部での道路照明設置は困難 ⑤既に歩車分離構造である為、歩道内へのグリーンベルトの設置は不要と考えます。
西-4	H26.11	(市)幸町1号線と大黒町宮田町線	幸町	(市)大黒町宮田町線と幸町1号線交差点	・消火栓標識とミラーが歩道内にあり歩行に支障がある。 ・大黒町宮田町線西側からの進入車両が減速しないで通り抜けするため、危険。	①消火栓標識の撤去・移設 ②ミラーの撤去 ③道路標示(外側)・ポスト設置 ④減速誘導対策 ⑤注意喚起看板等	①消防防災課 ②建設課 ③建設課 ④建設課 ⑤市民課(交通担当)	①対策済 H27 ②対策済 H27 ③一部対策済 H27 ④対策済 H30 ⑤検討済 H27	①撤去 ②ミラー移設 ③中央線 ④ドットライン ⑤西側に看板あり。経過観察。
西-5	H26.11	(国)147号(バイパス)	六九町	(国)147号(六九町交差点)	・東側地下道の屋根で見通しが悪く、北からの車両が横断中の歩行者を確認できないので危険。	①屋根形状を変更。(屋根を部分的にカット) ②安全指導の徹底 ③国道北側左折禁止規制	①大町建設事務所 ②教育委員会、市民課(交通担当) ③公安委員会	①検討済 ②対策済 H29交通安全教室実施 ③検討中	①屋根形状変更不可 ②東側横断歩道を利用しないよう地下道へ誘導
西-6	H26.11 H28.11 H30.11	(県)有明大町線	高見町	(県)有明大町線(長屋組北交差点)	・定周期式信号機のため、南北線の通行車両が加速しながら交差点を通過するため、危険。(H26.11) ・冬期間は降雪により道幅が狭くなり、危険。(H28.2)	①Vマーク・グリーンベルト設置 ②感知式信号機への変更、信号機の撤去(南北一停)など。 ③歩道溜り場のKP(車止め)設置	①建設課 ②公安委員会 ③大町建設事務所	①対策済 H26 ②対策済 R1 ③対策済 H26	①グリーンベルト ②道路幅員が狭く、感知式信号化は不可。南北線の青信号を長くし駆け込み通過を抑制。
西-7	H26.11 H28.2 H30.2	(市)堀六日町上仲町線	上仲町	(県)信濃大町停車場線交差点から高見堀六日町線交差点まで	・交差点内の幅員が狭小で、交通量が多く、見通しが悪く危険。	①グリーンベルト、減速等の道路標示 ②安全指導の徹底 ③積雪状況による排雪対応	①建設課 ②教育委員会、市民課(交通担当) ③建設課	①対策済 H26 ②対策済 H27 ③対策済 H27	①グリーンベルト ②交通指導員による交通安全教室の実施 ③排雪の実施(積雪状況に応じて実施) ※H29再点検
西-8	H28.11	(市)大町常盤線	南原町	セブンイレブン大町南原店南側道路を西へ約百メートル先T字路	・道路幅が狭いうえ車両の通行が多く、道路がS字カーブで見通しが悪く危険。	①一時停止規制の検討 ②外側線など路面標示の補修、ストップマーク、横断誘導線の設置 ③安全指導の徹底	①公安委員会 ②建設課 ③教育委員会、市民課(交通担当)	①代案(道路管理者による対策) ②対策済 H29 ③対策済 H29 交通安全教室実施	②路面標示、ストップマーク、横断誘導線、停止誘導線 ③交通指導員による交通安全教室の実施
西-9	H28.11	(市)九日町白塩1号線	白塩町	合同庁舎～九日町セブンイレブンまでの歩道	・道路幅が狭いうえ、歩車道境界に電柱があり危険。	①道路北側にグリーンベルト設置	①建設課	①対策済 H29	①グリーンベルト
西-10	H28.11 H30.11	(市)神楽町三日町線	白塩町	ファミリーマート交差点の北西側歩行者たまり場 ※サークルK交差点信号機の北側歩行者待機場所	・歩車道境界があいまいなうたまり場が狭く、巻き込みの恐れがある。	①ゼブラ表示による歩道部分の拡幅、路面標示の補修、たまり場の拡大(ポストの設置)、交差点形状の変更	①建設課	①一部対策済 R2	外側線引き直し。ガードポスト更新。

番号	点検時期	路線名	地区	箇所名・住所	通学路の危険な状況・内容	対策の検討	実施主体	対策の実施	備考
西-11	H28.11 H30.2 H30.11	(市)高根北原線	高根町	高根北原線	・道路拡幅未完了区間の幅員が狭く危険。	①道路改良(歩行空間整備) ②安全指導の徹底 ③歩行者通路の整備(路肩拡幅)	①建設課 ②教育委員会、市民課 (交通担当) ③建設課	①検討中 ②対策済 H30 ③検討中	①用地取得を含め検討
西-12	H28.11	(県)槍ヶ岳線	宮田町	県道槍ヶ岳線 変則5差路交差点	・横断歩道の外側線表示が摩耗し不鮮明。	①路面標示の補修	①公安委員会、建設課	①対策済 H29	①市道側横断歩道の表示
西-13	H28.11 H30.11	(市)若宮駅前線	桜田町	県道有明大町線交差点	・道路開通により交通量が増えて、信号機がないため子どもが横断する際に危険。	①歩行者用信号の設置 ②横断旗の設置	①公安委員会 ②市民課(交通担当)	①検討中 ②対策済 H31	①交通量や交通路の状況により整備時期を判断
西-14	H28.2 H30.2	(市)宮田町北原1号線	宮田町	(市)宮田町北原3号線との交差点	・除雪により雪が堆積し、道路と水路の境目が分かりにくくなる。	①除雪の工夫・雪置場確保 ②一部ガードレール等の設置 ③グリーンベルトの設置	①建設課 ②建設課 ③建設課	①対応中 ②一部対策済 H26 ③検討中	③交通管理者との調整
西-15	H28.2 H30.2	(市)六九北原線	十日町	西小東門付近	・除雪により歩道に雪が堆積し、歩行が困難になる。また、日陰のため凍結して転倒する危険がある。	①除雪の工夫 ②塩カルの配布	①建設課 ②建設課	①対策済 H29 ②対策済 H29	
西-16	H28.2 H30.2 H30.11	(県)槍ヶ岳線	宮田町	簡易郵便局付近	・除雪により歩道に雪が堆積し、歩行が困難になる。登校時間帯は交通量が多く危険。(H26.11) ・横断歩道が側道の延長上にあり、歩行者が車道に立つ恐れがある。(H28.11)	①除雪の工夫・雪置場確保 ②交差点の位置変更 ③外側線など路面標示の補修、ガイドタックの貼り付け ④積雪の少ない道路北側の通行	①大町建設事務所 ②大町建設事務所、建設課 ③大町建設事務所、建設課 ④教育委員会	①対応中 ②検討済 ③対策済 ④対策検討	①堆雪状況により適宜排雪作業を実施する。 ②構造的、形状的に交差点の位置変更は困難 ③R2外側線修繕済 ④学校で検討中
西-17	H28.2 H30.2	(市)荒沢新町線	相生町	(市)相生町野口線交差点から大黒町三日町線交差点まで	・冬期間は降雪により道幅が狭くなり、危険。	①積雪状況による排雪対応	①建設課	①対策済 H27	①排雪の実施(積雪状況に応じて実施) ※H29再点検
西-18	H28.2 H30.2	(市)白塩山田線	山田町	下花見橋	・冬期間は降雪により道幅が狭くなり、危険。	①除雪の工夫・雪置場確保	①建設課	①対策済 H29	
西-19	H28.2 H30.2	(市)大新田線	大新田町	(市)大町常盤線交差点から大新田4号線交差点まで	・冬期間は降雪により道幅が狭くなり、危険。	①除雪の工夫・雪置場確保	①建設課	①対策済 H29	
西-20	H28.2 H30.2 H30.11	(市)大町常盤線	十日町	(市)六日町野口線との交差点(西小南門)	・横断歩道のたまり場が狭く、危険。 ・冬期間は除雪により道幅が狭くなり、危険。 ・南門入口付近の水路が危険	①除雪の工夫 ②水路の蓋の設置	①建設課 ②教育委員会	①対応中	②現地確認の結果、学校の敷地と判明
西-21	H30.2 H30.11	(国)147号 (バイパス)	六九町	かまど神社入口近く地下道内の西側階段	・冬期になると水が凍結して危険。	①塩カルの散布 ②漏水箇所の修繕	①大町建設事務所 ②大町建設事務所	①必要に応じて実施 ②状況をみて実施	

【大町南小学校】

番号	点検時期	路線名	地区	箇所名・住所	通学路の危険な状況・内容	対策の検討	実施主体	対策の実施	備考
南-1	H26.11	(市)下一清水線	下一	ふれあいプラザ(児童クラブ)周辺道路	・ふれあいプラザに渡る横断歩道がない。	①横断歩道設置 ②路側帯の拡幅(外側線)	①公安委員会 ②建設課	①対策済 H26 ②対策済 H26	①横断歩道設置 ②溜り場表示(グリーン)
南-2	H26.11 H28.2	(市)下一清水線	清水	学校南西の六叉路交差点	・南北線((市)春午子柿ノ木線)が優先道路となったが、見通しが悪い。(H26.11) ・南北線も一時停止を。(H26.11) ・路面標示(横断歩道)が薄くなっている。(H28.2) ・注意喚起施設を設置してほしい。(H28.2)	①交差点に掛かる木の枝等伐採による視距確保。(H26.11、H28.2) ②安全指導の徹底(H26.11) ③路面標示(横断歩道)の補修(H28.2) ④注意喚起施設(人形及び回転灯)の設置(H28.2)	①教育委員会 ②教育委員会、市民課(交通担当) ③公安委員会 ④市民課(交通担当)	①対策済 H28 ②対策済 H27 ③対策済 H29 ④対策済 H28	②交通指導員による交通安全教室の実施 ④人形設置
南-3	H26.11 H30.2	(市)神明原閨田線	清水	(市)下一12号線と(市)神明原閨田線交差点(六叉路)	・西側に横断歩道がないため、遠回りしなければならない。	①横断歩道設置	①公安委員会	①対策済 H26	①横断歩道設置
南-4	H26.11	(市)神明原閨田線	清水	(市)下一12号線と(市)神明原閨田線交差点(六叉路)	・東側横断歩道のたまり場の位置がはっきりしないため危険。 ・横断歩道の手前に、一旦停止のストップマークを設置してほしい。	①路側帯、外側線、ポール等の設置 ②ガイドタックの貼り付け	①建設課 ②建設課	①対策済 H26 ②対策済 H26	①溜り場の形状整備。ポスト設置
南-5	H26.11 H28.2	(市)清水31号線	清水	(市)神明原閨田線交差点から西山地籍まで	・道幅が狭く、農業用水路が大きく水量が多いため危険。車両との接触事故の危険性がある。道路の拡幅と路側帯の設置を。(H26.11) ・冬期間は降雪により道幅が狭くなり、危険。(H28.2)	①道路拡幅、路側帯の拡幅(H26.11) ②除雪の工夫・雪置場の確保 ③グリーンベルト ④安全指導の徹底(H28.2)	①建設課 ②建設課 ③建設課 ④教育委員会、市民課(交通担当)	①対策済 H28~H29 ②継続実施 ③対策済 H27 ④対策済 H28	①拡幅改良(H28) ③グリーンベルト約0.5km ④グリーンベルト側を歩行する
南-6	H26.11	(県)あづみの公園大町線	西山	(市)道海戸春午子線交差点	・県道は、大型車の交通量があり信号機がないので危険。	①歩行者用信号機の設置、横断歩道標示の補修 ②外側線など路面標示の補修	①公安委員会 ②大町建設事務所	①対策済 H27 ②対策済 H28	①横断歩道標示及び停止線の補修
南-7	H28.11 H30.2	(市)春午子柿ノ木線	上一	ふれあい号バス停「松原北」西側十字路	・見通しが悪く事故が多い。子どもが南北に横断しており横断歩道の設置を。	①法定外横断誘導線の設置 ②路面標示(交差点マーク)の設置 ③注意喚起点減器の点検 ④路面標示(路側帯)の補修	①建設課 ②建設課 ③建設課 ④建設課	①対策済 H29 ②対策済 H29 ③対策済 H29 ④対策済 H29	H29再点検
南-8	H28.11 H30.2	(国)147号	上一	上一北信号交差点	・交通量が多く大型車に巻き込まれる恐れがある。歩車分離式の信号機または立体歩道の設置を。	①実施可能な対策を検討	①公安委員会、大町建設事務所	①検討済	①立体化は難しい ①南北の右折矢印信号の設置
南-9	H28.11	(市)沓掛柿ノ木線	上一	(市)長畑高根線交差部	・交通量が多く見通しが悪い。冬期は日陰のため凍結しやすく危険。歩道を設置してほしい。	①横断歩道の設置	①公安委員会、建設課	①対策予定 R2	①歩道整備に併せ計画中
南-10	H26.11 H28.2 H30.2	(市)大久保道海戸線	上一	(市)大久保道海戸線先線(赤線)	・中部幹線沿いの歩道の舗装の延伸をお願いしたい。(H26.11) ・冬期間は降雪により道幅が狭くなり、危険。(H28.2)	①歩行者用道路の整備(H26.11) ②除雪の工夫・雪置場の確保(H28.2) ③グリーンベルトの設置	①建設課 ②建設課 ③建設課	①検討中 ②対応中 ③対策済 R1	①交通管理者との調整 ③グリーンベルト
南-11	H26.11	(県)大平大峰沓掛線	須沼	沓掛南踏切	・踏切の東西の県道は、歩道が拡幅されているが、踏切内の歩道がない。	①踏切内歩道拡幅	①大町建設事務所	①R3工事着手予定	①JR委託工事
南-12	H28.2 H30.2	(市)上一11号線	上一	(市)上一12号線交差部から清水上一1号線交差点まで	・道幅が狭く、冬期間は降雪によりさらに道幅が狭くなり、危険。	①道路拡幅 ②除雪の工夫・雪置場の確保 ③安全指導の徹底	①建設課 ②建設課 ③教育委員会、市民課(交通担当)	①検討中 ②対応中 ③対策済 H30	③水路の無い東側を歩行するよう指導

番号	点検時期	路線名	地区	箇所名・住所	通学路の危険な状況・内容	対策の検討	実施主体	対策の実施	備考
南-13	H30.2	(市)沓掛柿ノ木線と長畑高根線	泉	(市)沓掛柿ノ木線と(市)長畑高根線の交差点部分	・押しボタン式信号の設置により、子どもたちが安全に横断できるようにしてほしい。 ・運動公園方面への道は道幅が狭く、交通量もあるため、子どもたちの登下校が危険。歩道を設置してほしい。	①信号の設置 ②歩道の設置	①公安委員会 ②建設課	①現在設置工事中 ②対策済 R2	①R2.12以降運用開始予定 ②歩道整備完了
南-14	H30.2	(市)春午子柿ノ木線と泉59号線	泉	泉公民館南交差点	・道幅が広いが、横断歩道が無い。 ・横断する場所が不規則になりがちなので、安全に横断できるように横断歩道か足形マークを設置してほしい。	①横断歩道の設置 ②足形マークの設置	①公安委員会、建設課 ②市民課(交通担当)	①検討中 ②検討済	①設置基準に満たないため、路肩を広くとる等の代替案を検討。 ②歩道がないため、設置は困難。
南-15	H30.2 H30.11	(市)沓掛柿ノ木線と泉28号線	泉	(県)有明大町線、上一北信号から北へ向かう道路。	・上一北信号から運動公園付近までの1.6km区間に横断歩道が無く、児童の横断が困難。横断歩道を設置してほしい。	①横断歩道の設置	①建設課、公安委員会	①用地買収が進み次第設置	①歩行者待機場所の用地取得
南-16	H30.2	(県)有明大町線	清水	清水そば屋の交差点	・見通しの良い直線道路でスピードを出して通過する車が多い。児童が西から東へ横断するため心配。車両へ注意を促す看板を設置してほしい。	①スピード抑制看板の設置	①市民課(交通担当) ②大町建設事務所	①対策済 R1 ②対策済	①桃太郎旗の設置 ②ドットライン施工済
南-17	H30.11	(県)あづみの公園大町線	西山	沓掛南信号東側	・県道四九六号線は道幅も広く、車もスピードを出しやすく車通りも多い。児童が横断する際に危険なため、横断歩道の設置をお願いしたい。	①横断歩道の設置	①公安委員会	①検討済 H31	利用頻度等を考慮すると設置は困難。周辺に南北に渡る横断歩道があるため、通学路の変更をお願いしたい。

【大町北小学校】

番号	点検時期	路線名	地区	箇所名・住所	通学路の危険な状況・内容	対策の検討	実施主体	対策の実施	備考
北-1	H26.11 H28.2 H30.2	(市)西原借馬3号線	借馬	法蔵寺堰(用水路)の落差工	・転落防止柵(ネットフェンス)が破れているため危険(H26.11) ・転落防止柵(ネットフェンス)がない箇所があり危険(H28.2)	①転落防止柵の改修(H26.11) ②転落防止柵の整備(H28.2) ③安全指導の徹底 ④グリーンベルト設置	①建設課 ②建設課 ③教育委員会、市民課(交通担当) ④建設課	①対策済 H26 ②歩道整備済 歩道利用 ③対策済 H27 ④検討中	③交通指導員による交通安全教室の実施(整備済みの歩道を歩く)。 ④交通管理者との調整
北-2	H26.11 H28.2	(市)借馬森線	借馬	(市)借馬森線沿い借馬団地北側資材置場	・ガードレールの未設置部分があり、資材置場に転落する恐れがあり危険。	①ガードレールの設置(建設課)→代案対応済 H28 ②安全指導の徹底(教育委員会)→対策済 H27	①建設課 ②教育委員会	①代案対応済 H28 ②対策済 H27	①ガードレールは民地内に土地所有者が設置したもので、設置場所等物理的に難しい。(冬期には雪置場の協力あり)。土地所有者の協力により民地内に工作物を設置して転落防止対策済。
北-3	H28.11	(市)借馬6号線	借馬	(市)借馬6号線沿いJAホールおおまち東側	・ガードレールの未設置部分があり、転落する恐れがあり危険。	①転落防止柵設置	①建設課	①対策済 H29	
北-4	H26.11 H30.11	(国)148号	借馬・木崎	R148号と(市)借馬二ツ屋線との交差点から木崎湖トンネル南側交差点まで	・互い違いの交差点で、交通量が多く、見通しが悪く危険。 ・歩道がなく、路側帯も狭いため、歩行者や自転車が危険。	①歩道設置 ②交差点改良 ③信号機の設置 ④横断旗の更新	①大町建設事務所 ②建設課 ③公安委員会 ④市民課(交通担当)	①工事中 ②検討中 ③検討済 ④対策済 R1	②県事業と連絡調整し、必要な対応を検討 ③他の信号機との距離や枝道の交通量により設置は困難
北-5	H26.11	(県)長野大町線(街)中央通り線	俵町	若一王子神社入り口から北大町交差点まで	・交差点付近の建物などで、死角が多く見通しも悪い。 ・歩道がなく、路側帯も狭いため、歩行者や自転車が危険。	①都市計画道路の整備(道路を整備予定) ②交差点改良 ③信号機の設置、道路標示の補修	①大町建設事務所 ②建設課 ③公安委員会	①工事中 ②検討中 ③一部対策済 H27	②県事業と連絡調整し、必要な対応を検討 ③道路標示補修
北-6	H26.11 H28.2	(県)白馬岳大町線	二ツ屋	二ツ屋集落内	・カーブが多く、見通しが悪いうえ、歩道がなく危険。(H26.11) ・(市)大町鹿島線脇の水路が水量が多く側溝も深くまた柵がないため危険。(H28.2)	①道路改築(歩道設置)(H26.11) ②転落防止柵設置の検討(H28.2)	①建設課、大町建設事務所 ②建設課、大町市土地改良区	①対策済 R2	①道路改良に伴い歩道整備完了 ②歩道整備に併せて対策予定
北-7	H26.11 H28.2	(市)大町鹿島線	大原町	大町新堰支流分水柵	・歩道に面している柵で、管理用の蓋が開いているため転落の危険がある。(H26.11) ・冬期は除雪により雪が堆積し、道路と水路の境目が分かりにくくなる。	①取水方法を変更(改修) ②転落防止柵設置の検討 ③除雪の工夫・雪置場の確保(H28.2)(建設課)→対策予定 H28	①建設課、土地改良区 ②建設課 ③建設課	①対策済 H28 ②対策済 H28 ③継続実施	①分水柵の構造変更
北-8	H26.11 H28.2	(市)大町鹿島線、(市)野口借馬線	大原町	(市)中原大原線交差部から(市)大町鹿島線交差部まで	野口借馬線の歩道が無いため、溜り場がなく危険。(H26夏)除雪により道路脇に雪が堆積し、グリーンベルトが見えにくくなる。(H28.2)	①歩道整備実施中 ②スクランブル式信号機の検討 ③除雪の工夫・雪置場の確保	①建設課 ②公安委員会 ③建設課	①対策済 H29 ②検討済 H29 ③対応中	①歩道整備(歩車分離化済) ②幅員不足のためスクランブル化は不可
北-9	H26.11	(市)栄町線	栄町	(市)栄町線沿線の飯綱宮堰	・ごみ集積所付近の飯綱宮堰(BF700)は、水路幅が大きく蓋がないため危険。	①水路への転落防止柵または蓋の設置検討	①建設課	①対策済 H26	
北-10	H26.11	(市)北小南線	俵町	(市)北小南線と大町新堰支流(プール南)	・水路幅が大きく、落差工付近のフェンスに穴が開いていて危険。	①転落防止柵の改修	①建設課	①対策済 H26	
北-11	H28.11 H30.11	(国)148号	海ノ口	海ノロー平前 バス停	・交通量が多い国道沿いにあり、カーブで視界も悪く、スピードを出して通過する車が多い為危険。手押し信号の設置など検討していただきたい。	①路面標示の補修 ②横断旗の交換 ③破損したガードパイプの補修	①大町建設事務所 ②市民課(交通担当) ③大町建設事務所	①対策中 ②対策済 R1 ③対策済 H28	①舗装修繕にあわせて外側線を随時補修していく。(R3完予定) ②横断旗の更新

番号	点検時期	路線名	地区	箇所名・住所	通学路の危険な状況・内容	対策の検討	実施主体	対策の実施	備考
北-12	H28.11 H30.11	(国)148号	海ノ口	海ノ口駅前 バス停	・交通量が多い国道沿いにあり、スピードを出して通過する車が多い為危険。	①横断歩道の設置 ②スクールバス停車位置の変更	①公安委員会 ②教育委員会	①検討済 ②対応済	①カーブが近い等、形状的に設置は困難。 ②下車では海ノ口駅の信号北側で下車し、信号付横断歩道を横断することとする。
北-13	H28.11 H30.11	(国)148号	海ノ口	西海ノ口 バス停	・交通量が多い国道沿いにあり、スピードを出して通過する車が多い為危険。手押し信号の設置など検討していただきたい。	①手押し信号の設置 ②手旗の更新	①公安委員会 ②市民課(交通担当)	①検討済 ②対策済 R1	①使用人数を考慮すると信号の設置は困難。 ②手旗の更新
北-14	H28.11	(市)借馬森線	借馬	伝刀建築構造事務署近く	・柵が無く路上に取水口が開いているので落ちる心配有り。	①転落防止柵の改修 ②交通指導の徹底	①建設課 ②教育委員会	①対策済 H28 ②対策済 H29	
北-15	H28.11	(市)大町鹿島線	ニツ屋	ニツ屋生活改善センター付近	・道路脇の側溝のフタがなく落ちると危険	①道路改良	①建設課	①部分的に対策済	①待避所は2箇所設置済。抜本的な改良は早期着手困難。
北-16	H28.11	長吉堰	俵町	俵町三丁目(俵町信号パイパスを東に抜けた所)	・川の流れが速く、フェンスが低い為危険。	①交通指導の徹底 ②水門付近開口部への蓋設置	①教育委員会 ②建設課、大町市土地改良区	①対策済 H29 ②対策済 H29	
北-17	H28.11 H30.2 H30.11	(国)148号 (バイパス)	中綱	(市)築場2号線との交差点	・交通量が多く、道路標示(横断歩道)が不鮮明。冬期は積雪が多く危険。	①横断歩道標示の補修	①公安委員会	①対策済 H29	H29、H30再点検
北-18	H28.2 H30.2	(市)借馬ニツ屋線	借馬	(市)借馬森線との交差点付近	・道路脇の水路に開口部分があり、柵もないので危険	①水路に柵又は蓋を設置 ②注意喚起の看板を設置	①建設課 ②建設課	①対策済 H28(蓋設置) ②対策済 R1(看板設置)	
北-19	H28.2	(市)西原新郷線	西原	(市)木崎野口泉線との交差点	・道路脇の水路に蓋がなく、冬期は除雪の雪が堆積して水路が見えなくなるので危険。路面標示(横断歩道)が不鮮明。	①水路に蓋を設置 ②横断歩道標示の補修	①建設課 ②公安委員会	①対策済 H27 ②対策済 H28	
北-20	H28.3 H30.2	(市)籠川線	大出	(市)野口3号線との交差点付近(大姥堂周辺)	・道路脇の水路に蓋がなく、冬期は除雪の雪が堆積して水路が見えなくなるので危険。	①転落防止柵の設置検討	①建設課、大町市土地改良区	①対策済 H28	H29再点検
北-21	H28.2	(市)北小東線	俵町	北小から(市)俵町北線交差点まで	・除雪により道路脇に雪が堆積し、水路が見えにくくなる。除雪による雪山ができ、子供が遊んでしまう。	①除雪の工夫・雪置場の確保 ②安全指導の徹底	①建設課 ②教育委員会、市民課(交通担当)	①継続対策 ②対策済 H29交通安全教室実施	②交通指導員による交通安全教室の実施
北-22	H28.2	長吉堰	俵町	(国)147号(俵町交差点と不二塚町交差点の間付近)	・水路周辺に柵等がなく、冬期は積雪により水路が見えにくくなるので危険。	①水路に転落防止柵を設置	①建設課	①対策済 H29	
北-23	H30.2	(市)借馬森線	借馬	中村石材店作業所南交差点	・道路標示(横断歩道)がほとんど見えない	①横断歩道標示の補修	①公安委員会	①対策済 H30	
北-24	H30.2	(市)木崎野口泉線 (オリンピック道路)	秋葉林	秋葉林住宅街への交差点	・道路標示(横断歩道)がほとんど見えない	①横断歩道標示の補修	①公安委員会	①対策済 H30	
北-25	H30.2	(市)野口借馬線	中原町	北小から南、中原信号手前	・道路標示(カーブを知らせるV表示)が消えかかっている。	①減速誘導標示の補修	①建設課	①対策済 H30	①減速路面標示 ドットライン
北-26	H30.11	(市)青木佐野坂線	加蔵	加蔵バス停付近	・旧道となるため道路標識も少なく、抜け道という事もあってスピードを出す車が多い。	①注意喚起旗の設置	①市民課(交通担当)	①対策済 R1	①桃太郎旗の設置

番号	点検時期	路線名	地区	箇所名・住所	通学路の危険な状況・内容	対策の検討	実施主体	対策の実施	備考
北-27	H30.11	(市)白馬岳大町線	新郷	竹下石材店前通り	工事車両や工場のトラックの通行量が多く、歩道が整備されていないので危険。	①歩道の整備	①大町建設事務所	①対策中	①2箇所待避所を設置(H31完了予定) 歩道計画はなし
北-28	H30.11	(市)野口源汲線	源汲	源汲 スクールバス停	通学バス停が電気柵に囲まれた1×2m程の狭い場所。両側は水路の為危険。	①スクールバス駐車スペースの確保	①教育委員会	①検討中	①バス停反対側にある敷地へ停車可能か調査中。土地所有者は海外へ出国中。
北-29	R2.2	(市)王子裏イモシ原線	俵町	北小校庭東側からバイパスへ抜ける途中、火災宅付近	カーブの所で庭木が道にはみ出しており、膨らんで通らなければならず危険	①庭木の剪定を所有者へ依頼	①建設課、教育委員会	①対策済 R2	
北-30	R2.2	(市)不二塚2号線	不二塚町	西村クリーニング店から第一中学校へ向かう一方通行道路脇、住宅前	一部蓋がない水路。水の流れも速く危険。	①水路に柵又は蓋を設置	①建設課	①検討中	①所有者へ改善を依頼
北-31	R2.2	(市)荒沢14号線	三日町	北大町駅西側、日本共産党建物近くのフェンス。	フェンスが傾いており、有刺鉄線も突出しており危険。	①所有者へ改善を依頼	①教育委員会	①改善を依頼	

【八坂小学校】

番号	点検時期	路線名	地区	箇所名・住所	通学路の危険な状況・内容	対策の検討	実施主体	対策の実施	備考
八坂-1	H26.11 H28.2 H28.11 H30.2 H30.11	(県)大町麻績インター千曲線	大平～矢下	駐在所から矢下付近	・道幅が狭くなる所があり、大型車との接触事故の危険性がある。(H26.11)(H28.2)	①歩道設置(H26.11) ②グリーンベルト(H28.2) ③注意喚起施設(人形及び回転灯)の設置(H28.2)	①大町建設事務所 ②大町建設事務所 ③市民課(交通担当)	①対策検討中 ②代案検討中 ③検討予定	①R1～R2測量設計 R3用地測量 ② ①にて課題解消予定 ③道路改良後、設置の必要性を検討する。
八坂-2	H26.11 H28.2 H28.11 H30.2 H30.11	(県)大町麻績インター千曲線	相川～大平	藤尾観音入口から相川トンネルまで	・路側帯が狭く、道路に街灯がなく危険。(H26.11) ・冬期間は降雪により道幅が狭くなり、危険。(H28.2)	①歩道設置 ②防犯灯の増設 ③除雪の工夫(ロータリー除雪車等)	①大町建設事務所 ②消防防災課 ③大町建設事務所	①暫定対策済 ②検討中 ③検討済	①ドットライン施工(R1) ③ロータリー除雪車を入れる雪量ではないと考えます。
八坂-3	H26.11 H28.2 H28.11 H30.2 H30.11	(県)美麻八坂線	梨平～押の田	八坂小学校から山留センターまで	・歩道が無く、道幅も狭くカーブが多く見通しが悪い。(H26.11) ・冬期間は降雪により道幅が狭くなり、危険。(H28.2)	①歩道設置(H26.11) ②除雪の工夫(H28.2) ③交通指導の徹底	①大町建設事務所 ②大町建設事務所 ③教育委員会	①暫定対策済 ②検討済 ③対策済	①ドットライン施工 ②道路構造上、除雪で工夫することは不可
八坂-4	H28.2 H28.11 H30.2 H30.11 R2.2	(市)大平明野線	明野	(県)大町麻績インター千曲線交差点から(市)明野塩の貝線交差点まで	・木の根、塩ビ管、マンホール周りのコンクリートなどが、飛しているところがある。 ・坂道が急で日蔭なので、冬は雪や氷で滑りやすい。 ・大曲側雪よけ及び危険防止のパイプの柵がある。急な崖である。 ・ほとんどの道の崖側にはガードレールがついていない。	①除雪の検討 ②防犯灯の設置	①建設課	①機械除雪不可能	①地形等の要因により機械除雪が不可能。 ・冬期間の迂回案・PTA等のボランティアによる除雪を検討。
八坂-5	H28.2 H28.11 H30.2	(市)矢下大平線	大平	(市)みさか線交差点から(県)大町麻績インター千曲線交差点まで	・除雪により道路脇に雪が堆積し、また圧雪・凍結状態となり歩行が困難。	①除雪及び凍結防止剤散布の検討	①建設課	①対策済 H27	①凍結剤散布追加 H27(合同点検以降) H29再点検
八坂-6	H30.11	(国)19号線	野平	国道19号線野平地区の歩道	・歩道にブロック塀、家が出ている。そこだけ歩道が狭くなっており、終点は歩道がなくなっている。	①歩道の確保	①長野国道工事事務所	①未定	①実施にあたっては、歩道未設置の過去の経緯を整理した上で、地元からの要望書の提出をお願いします。
八坂-7	R2.2	(市)矢下大平線	大平	八坂よもぎ生産組合南西の道路脇の水路	・路肩がそのまま水路になっている。段差は1メートル位あり危険。	①転落防止策の検討	①建設課	①検討中	①地域の方と協議する。柵を設置すると幅員が狭くなってしまい車の通行が困難になる。
八坂-8	R2.2	(国)19号線	野平北	八坂郵便局から犀新自動車にかけて	・八坂郵便局前の歩道が狭くなっており、その先がカーブになっているため、見通しが悪い。舟場方面から来る車には要注意。	①歩道の拡幅	長野国道工事事務所	①未定	①付近にバス停があり、現状では八坂小2名、八坂中4名が歩道を利用

番号	点検時期	路線名	地区	箇所名・住所	通学路の危険な状況・内容	対策の検討	実施主体	対策の実施	備考
美麻-1	H26.11 H30.11	(県)長野大町線	青具	ぼかぼかランド美麻周辺	・信号機がなく、交通量が多いため危険。	①ガードケーブル、路面標示の修繕 ②横断歩道標示の修繕	①大町建設事務所 ②公安委員会	①対策済 H31 ②対策済 R1	①路面標示は修繕済。ガードケーブルは現地確認の結果、健全と判断。 ②定期的に修繕を実施。
美麻-2	H26.11 H28.2 H28.11 H30.2	(県)長野大町線 (県)小島信濃木崎停線	新行	県道交差点	・信号機がなく、交通量が多いため危険。カーブして見通しが悪い。(H26.11) ・下り坂からスピードを出して通過する車両が多く、また冬期は路面凍結により車両が滑る危険があり、交差点付近の横断が危険。(H28.2)	①スクールバス乗降場の位置変更の検討。(H26.11) ②横断誘導線(1.5m巾のライン)の検討(H28.2) ③ふれあいバス降場の位置変更 ④道路改良	①教育委員会 ②建設課 ③情報交通課 ④大町建設事務所	①対策済 H26 ②対策不可 ③検討済 ④検討中	①乗降車位置変更済 ②警察との協議の結果 ③交差点付近への停車は困難。麻の館バス停での乗降となる。横断箇所を指定し、安全を十分確認のうえ横断するよう指導する。 ④交差点改良を検討中
美麻-3	H26.11 H28.2 H28.11 H30.2 H30.11	(県)美麻八坂線	大塩	大塩富士浅間神社付近	・下り坂のカーブで見通しが悪い。(H26.11、H28.2)	①スクールバス乗降場の位置変更の検討(H26.11) ②注意喚起看板等(H28.2)	①教育委員会 ②市民課(交通担当)	①検討中 ②対策済	
美麻-4	H28.2 H28.11 H30.2 H30.11	(県)美麻八坂線	湯の海	(市)西の沢線との交差点	・カーブの頂点に横断歩道があり、見通しが悪い。(H28.2)	①注意喚起施設(回転灯、人形及び看板)の設置 ②準信号施設(押しボタン式)の設置 ③路面標示(横断歩道)の補修 ④視距の確保 ⑤市道部への横断誘導線(1.5m巾ライン)の検討	①市民課(交通担当) ②公安委員会 ③公安委員会 ④大町建設事務所 ⑤建設課	①一部対策済 H27、検討済H30 ②検討済 ③対策済 H28 ④暫定対策済 H30 ⑤対策済 H30	①24時間赤色点滅灯及び注意喚起看板(H27)、人形については設置場所が無いため不可(H30) ②設置基準に合わないため設置不可。 ④ドットライン施工済。引き続き、視界を良くするための対策を検討する。 ⑤県・公安委員会と連絡調整し対策予定
美麻-5	H30.2	(県)川口大町線 (県)美麻八坂線	大塩	(県)川口大町線と(県)美麻八坂線の交差点大黒前バス停付近	・バスから降りた児童生徒の多くが道を横断するが、横断歩道がない。四つ角なので、安全のため横断歩道がほしい。	①横断歩道の設置 ②スクールバス停留所の追加	①公安委員会 ②教育委員会	①検討済 ②検討中	①設置基準に合わないため設置困難。 ②交差点南側美麻八坂線の直線部分での停車は可能(バス会社確認済)